



K A H L E S

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

MODE D'EMPLOI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

OTHER LANGUAGES

**K4i | K16i | K18i | K18i-2
K318i | K525i | K328i | K540i
K1050 | K1050i FT**



SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE!

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines KAHLES Zielfernrohrs entschieden haben!

Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Alle technischen Daten und detaillierte Absehen-Deckmaße der KAHLES K Produkte finden Sie online auf kahles.at.


Sollten Sie noch weitere Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten KAHLES Händler bzw. Büchsenmacher, oder wenden Sie sich bitte direkt an unser Support-Team.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen KAHLES Optik!

Ihr KAHLES-Team

1 ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE UND EINSTELLUNGSOPTIONEN	4
2 MONTAGE UND BENÜTZUNGSHINWEISE	4
3 SICHERHEITSINFORMATIONEN	5
4 MECHANISCHE ZENTRIERUNG	5
5 DIOPTRIENAUSGLEICH, SCHARFSTELLUNG, VERGRÖßERUNG UND PARALLAXEN-EINSTELLUNG	6
6 NULLPUNKTJUSTIERUNG DER VERSTELLWEGE	7
6.1 Nullung des K16i, K18i und K18i-2	7
6.2 Nullung der Höhenverstellung K318i, K525i, K328i, K540i und K1050 MOAK	8
6.2a Nullung der Seitenverstellung K318i, K525i, K328i, K540i und K1050 MOAK	9
6.2b Wiederherstellung der Werkseinstellung für K318i, K525i, K328i, K540i und K1050 MOAK	9
6.3 Nullung der Höhenverstellung K1050 und K1050i FT	11
6.3a Nullung der Seitenverstellung K1050 und K1050i FT	11
7 EINSTELLUNG DER HÖHEN- UND SEITENVERSTELLUNG	12
8 INDIKATOR PIN FÜR UMDREHUNGS-BESTIMMUNG	12
9 VERDREHSCHUTZ „TWIST GUARD“	13
10 BEDIENUNG DER ABSEHENBELEUCHTUNG	13
10.1 MAX LIGHT Funktion K18i und K18i-2	14
11 WECHSELN DER BATTERIE	15
12 BORDWERKZEUG BEI K318i, K525i, K328i UND K540i	16
13 MONTAGE THROW LEVER K18i UND K18i-2	16
14 REINIGUNG	16
15 AUFBEWAHRUNG	17
16 KONFORMITÄT	17

1 ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE UND EINSTELLUNGSOPTIONEN

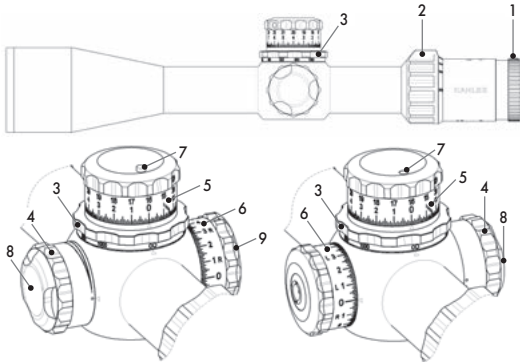

Modellabhängig

- 1 – Dioptrienausgleich
- 2 – Vergrößerungsstellung
- 3 – Parallaxeneinstellungsrad
- 4 – Beleuchtungsturm / Leucht-
absehen-Drehschalter
- 5 – Höhenverstellungsturm
- 6 – Seitenverstellungsturm
- 7 – Indikator Pin Umdrehungs-
anzeige
- 8 – Batteriefachabdeckung
- 9 – Verdreherschutz „Twist Guard“
der Seitenverstellung bei
K318i, K525i, K328i und
K540i

Bitte lesen Sie unsere Sicherheitsinformationen vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

3 SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Vermeiden Sie unbedingt einen direkten Blick mit Ihrem Zielfernrohr in die Sonne oder in helle Lichtquellen, um Augenverletzungen auszuschließen.
- Bitte schützen Sie Ihr Zielfernrohr bei Nichtgebrauch vor intensiver Sonneneinstrahlung und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
- Achten Sie auf den vorgegebenen Mindestaugenabstand zwischen Auge und Zielfernrohr.
- Reparaturen dürfen nur von KAHLES durchgeführt werden, ansonsten erlöschen alle Garantieansprüche.
- Das Zielfernrohr soll von einem professionellen Büchsenmacher oder Montageexperten montiert werden.
- Um etwaigen Beschädigungen vorzubeugen, dürfen Schrauben der verwendeten Zielfernrohrmontage nur mit max. 240 Ncm / 21 in lbs fixiert werden.
- Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass Ihre Waffe ungeladen ist, bevor sie Einstellungen an Ihrem montierten Zielfernrohr durchführen.

4 MECHANISCHE ZENTRIERUNG

Bei Auslieferung wird das verbaute Absehen mechanisch zentriert (Mittelstellung). Sollten Sie es dennoch verstellen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drehen Sie das Höhen- oder Seitenverstellungsrad in eine Richtung bis Sie zum Ende der mechanischen Verstellung (Anschlag) kommen.
2. Drehen Sie nun das Einstellungsrad in die entgegengesetzte Richtung und zählen dabei die Gesamtanzahl der Klicks bis zum Ende der mechanischen Verstellung (Anschlag).

D 2 MONTAGE UND BENÜTZUNGSHINWEISE

KAHLES Zielfernrohre sind wasserdicht und widerstandsfähig konstruiert. Wir empfehlen aber dennoch, das Zielfernrohr gegen Außeneinwirkungen und Stöße zu schützen. Achten Sie vor allem auf eine sorgsame Behandlung in den Bereichen rund um die Verstellungsoptionen, der Linsen und Okulare.


Um das perfekte Zusammenspiel zwischen Zielfernrohr und Waffe und eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, beauftragen Sie eine Fachwerkstatt oder einen Büchsenmacher zur Montage Ihres Zielfernrohrs.

3. Die halbierte Klickanzahl entspricht exakt der Mittelstellung dés absehens.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang auch mit dem zweiten Verstellturm, um die absolute Zentrierung (Höhe und Seite) zu erreichen.

! Achtung – bitte verwenden Sie keine starken mechanischen Kräfte, wenn Sie Einstellungen an den Verstelltürmen vornehmen!

5 DIOPTRIENAUSGLEICH, SCHARFSTELLUNG, VERGRÖßERUNG UND PARALLAXENEINSTELLUNG

- Durch den integrierten Dioptrienausgleich stellen Sie die Bildscharfe auf Ihr Auge ein. Drehen Sie dafür den Dioptrienausgleich-Stellung (1) so weit in den +/- Bereich (links/rechts), bis Sie ein absolut scharfes absehen sehen können.
- Durch Drehen des Vergrößerungsstellrings (2) verändern Sie die Vergrößerung. Nach rechts für eine schwächere, nach links für eine stärkere Vergrößerung.
- Drehen Sie das Parallaxeneinstellungsrad (3) solange bis Sie ein scharfes Bild erhalten. Die optimale Einstellung wurde dann erreicht, wenn sich Absehen und Bild nicht gegeneinander bewegen, sobald Sie die Augenposition gegenüber dem Okular verändern. Um eine möglichst genaue Einstellung zu erhalten, empfehlen wir Ihnen dafür die maximale Vergrößerung des Zielfernrohrs zu verwenden.

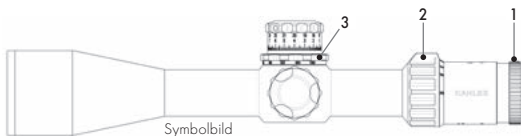

6 NULLPUNKTJUSTIERUNG DER VERSTELLWEGE


Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir eine professionelle Zielfernrohrmontage durch Ihren Büchsenmacher bzw. Montageexperten. Achtung – um etwaigen Beschädigungen vorzubeugen, dürfen Schrauben der verwendeten Zielfernrohrmontage mit max. 240 Ncm/21 in lbs fixiert werden!

Nachdem das Zielfernrohr von einem Büchsenmacher fachgerecht montiert und vorjustiert wurde, kann es von Ihnen eingeschossen werden. Beim Einschießen Ihres Zielfernrohrs auf einem Schießstand können Sie durch Drehen der Höhen- und Seitenverstelltürme die gewünschte Treffpunktlage und Einschussentfernung festlegen. Die Verstellungskorrektur per Klick auf 100 m und die Korrekturrichtung sind auf den Höhen- und Seitentürmen eingraviert. Sobald Sie den bevorzugten Einschusspunkt festgelegt haben, können Sie anschließend die Höhen- und Seitenverstellwege auf diesen Wert einstellen bzw. nullen. Ein Pfeil mit „Up“ am Höhenverstellturm und ein Pfeil mit „R“ am Seitenturm kennzeichnen die Drehrichtung für eine Treffpunktverlagerung nach oben („Up“) oder nach rechts („R“).

6.1 Nullung des K16i, K18i und K18i-2

Sobald das Zielfernrohr auf die Waffe abgestimmt wurde, können Sie die Nullpunktjustierung durchführen. Gehen Sie dafür anhand der nachfolgenden Schritte vor:

1. Halten Sie das jeweilige Verstellrad mit Ihren Fingern fest
2. Verwenden Sie eine Münze oder eine leere Patronenhülse und drehen Sie die Klemmschraube (1) gegen den Uhrzeigersinn auf

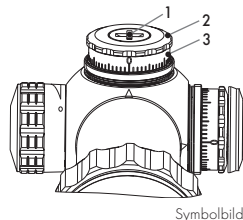


- Lösen Sie die Klemmschraube nur soweit, bis der Indexring (3) frei und ohne Klick drehbar ist
- Drehen Sie anschließend den Indexring (3) mit der 0 zur Indexmarkierung am Zielfernrohr
- Halten Sie Indexring (3) und Verstellrad (2) gemeinsam fest und ziehen Sie die Klemmschraube im Uhrzeigersinn wieder an. Um Justierfehler zu vermeiden, achten Sie bitte sorgfältig darauf, dass während der Fixierung keinerlei unbeabsichtigte Verdrehung (klick hörbar) stattfindet
- Ihr Zielfernrohr ist nun auf Ihren Einschusspunkt justiert bzw. „genullt“

! Achtung – bitte verwenden Sie keine starken mechanischen Kräfte, wenn Sie Einstellungen an den Verstelltürmen vornehmen!

6.2 Nullung der Höhenverstellung K318i, K525i, K328i, K540i und K1050 MOAK

Lösen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels lösen die beiden Befestigungsschrauben ca. 1–3 Umdrehungen (Achtung – Schrauben nicht vollständig herausdrehen) am Höhenverstellungsturm, bis Sie einen frei beweglichen Drehknopf ohne Klick erhalten. Anschließend drehen Sie den Turm in Abwärtsrichtung bis zum Ende der mechanischen Verstellung (Anschlag). Diese wird ca. 3 oder 4 Klicks unterhalb der Nullmarke auf der Indexskala sein.

Drehen Sie nun den Drehknopf mit der Nullmarkierung hin zum Nullindikator auf dem Zielfernrohrgehäuse. Halten Sie den Drehknopf exakt in dieser Position und ziehen Sie die beiden Schrauben mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels wieder fest (maximal 1 Nm/8 in lbs). Ihre Höhenverstellung ist somit Nulljustiert bzw. „genullt“.

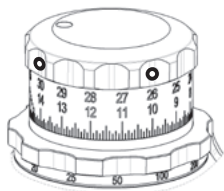


Symbolbild

Der mechanische Nullpunkt (Anschlag) liegt 3 oder 4 Klicks unter dem Nullindikator. Dieses Merkmal ermöglicht ein schnelles und intuitives Finden des Nullindikators (z.B. bei schlechtem Licht) und ein genaués anpassen an spezielle Bedingungen (wie beispielsweise hohe Temperaturen oder näher gelegene Ziele).

! Achtung – bitte verwenden Sie keine starken mechanischen Kräfte, wenn Sie Einstellungen an den Verstelltürmen vornehmen!

6.2a Nullung der Seitenverstellung K318i, K525i, K328i, K540i und K1050 MOAK

Um die Seitenverstellung auf den gewünschten Einschusspunkt zu nullen, lösen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels die beiden Befestigungsschrauben ca. 1–3 Umdrehungen (Achtung – Schrauben nicht vollständig herausdrehen) und drehen Sie nun den Turm mit der Nullmarkierung hin zum Nullindikator auf dem Zielfernrohrgehäuse. Halten Sie den Drehknopf exakt in dieser Position und ziehen Sie die beiden Schrauben mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels wieder fest (maximal 1 Nm/8 in lbs). Ihre Seitenverstellung ist somit Nulljustiert bzw. „genullt“.

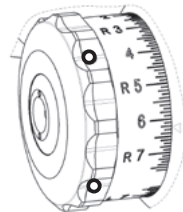

Symbolbild

! Achtung – bitte verwenden Sie keine starken mechanischen Kräfte, wenn Sie Einstellungen an den Verstelltürmen vornehmen!

6.2b Wiederherstellung der Werkseinstellung (voller Stellweg der Höhenelevation) K318i, K525i, K328i, K540i und K1050 MOAK

- Drehen Sie den Höhenverstellungsturm (5) in Aufwärtsrichtung, bis Sie den mechanischen Anschlag erreichen.


2. Lösen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels die beiden Befestigungsschrauben ca. 1–3 Umdrehungen (Achtung – Schrauben nicht vollständig herausdrehen) am Höhenverstellungsturm, bis Sie einen frei beweglichen Drehknopf ohne Klick erhalten.
3. Anschließend drehen Sie den Höhenverstellungsturm in Aufwärtsrichtung bis zum Ende der mechanischen Verstellung (Anschlag).
4. Ziehen Sie die beiden Schrauben mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels wieder fest (maximal 1 Nm/8 in lbs).
5. Drehen Sie den Höhenverstellungsturm in Abwärtsrichtung bis zum Ende der mechanischen Verstellung (Anschlag).
6. Lösen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels die beiden Befestigungsschrauben ca. 1–3 Umdrehungen (Achtung – Schrauben nicht vollständig herausdrehen) am Höhenverstellungsturm, bis Sie einen frei beweglichen Drehknopf ohne Klick erhalten.
7. Anschließend drehen Sie den Höhenverstellungsturm in Abwärtsrichtung bis zum Ende der mechanischen Verstellung (Anschlag).
8. Ziehen Sie die beiden Schrauben mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels wieder fest (maximal 1 Nm/8 in lbs).
9. Sie haben somit die zero stop Funktion aufgehoben und Ihnen steht nun wieder der volle Verstellweg zur Verfügung.

HINWEIS: Der mechanische Anschlag liegt ca. 3 oder 4 Klicks unter Null. Diese Funktion ermöglicht individuelle Anpassungen für spezielle Bedingungen wie beispielsweise erhöhte Außentemperaturen oder näher gelegene Ziele.

! Achtung – bitte verwenden Sie keine starken mechanischen Kräfte, wenn Sie Einstellungen an den Verstelltürmen vornehmen!

6.3 Nullung der Höhenverstellung K1050 und K1050i FT

Lösen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels die beiden Befestigungsschrauben ca. 1–3 Umdrehungen (Achtung – Schrauben nicht vollständig herausdrehen) am Höhenverstellungsturm, bis Sie einen frei beweglichen Drehknopf ohne Klick erhalten. Anschließend drehen Sie den Turm mit der Nullmarkierung in Abwärtsrichtung bis hin zum Nullindikator auf dem Zielfernrohrgehäuse. Halten Sie den Drehknopf exakt in dieser Position und ziehen Sie die beiden Schrauben mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels wieder fest (maximal 1 Nm/8 in lbs). Ihre Höhenverstellung ist somit Nulljustiert bzw. „genullt“.

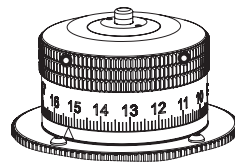


Symbolbild

! Achtung – bitte verwenden Sie keine starken mechanischen Kräfte, wenn Sie Einstellungen an den Verstelltürmen vornehmen!

6.3.a Nullung der Seitenverstellung K1050 und K1050i FT

Um die Seitenverstellung auf den gewünschten Einschusspunkt zu nullen, lösen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels die beiden Befestigungsschrauben ca. 1–3 Umdrehungen (Achtung – Schrauben nicht vollständig herausdrehen) und drehen Sie nun den Turm mit der Nullmarkierung hin zum Nullindikator auf dem Zielfernrohrgehäuse. Halten Sie den Drehknopf exakt in dieser Position und ziehen Sie die beiden Schrauben mit Hilfe des mit-

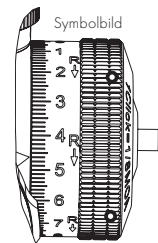

Symbolbild

gelieferten Innensechskantschlüssels wieder fest (maximal 1 Nm/8 in lbs). Ihre Seitenverstellung ist somit Nulljustiert bzw. „genullt“.

! Achtung – bitte verwenden Sie keine starken mechanischen Kräfte, wenn Sie Einstellungen an den Verstelltürmen vornehmen!

7 EINSTELLUNG DER HÖHEN- UND SEITENVERSTELLUNG


KAHLES Zielfernrohre sind in Höhe und Seite verstellbar. Beim K4i ist dies nur mit Münze oder Patronenhülse möglich. Durch die Betätigung des Drehrads ist ein mechanischer Klick spürbar und gleichzeitig ein akustischer Klick hörbar. Jeder einzelne Klick bewegt den Punkt des Einschlags in die jeweilige oder gegenseitige Richtung, die auf den Türmen abgebildet bzw. eingraviert ist.

! Achtung – bitte verwenden Sie keine starken mechanischen Kräfte, wenn Sie Einstellungen an den Verstelltürmen vornehmen!

8 INDIKATOR PIN FÜR UMDREHUNGSBESTIMMUNG

Doppeldrehturm

Es sind zwei unterschiedliche Zahlenskalen (X) auf dem Höhenverstellungsturm angeführt, um die Verstellungsoptionen exakt anwählen zu können. Wenn der Indikator Pin (7) nicht über das Gehäuse des Turms hinausragt und mit dem Gehäuse bündig abschließt, ist die untere Zahlenskala (erste Umdrehungsebene) in Funktion. Ragt der Indikator Pin über das Gehäuse des Turms hinaus (ca. 2 mm), ist die obere Zahlenskala (zweite Umdrehungsebene) in Verwendung.

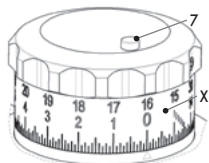


Symbolbild

Beim K318i | K525i | K328i | K540i wird das Anheben des Pins graphisch durch einen steigenden Balken auf der Zahlenskala angezeigt.

Dreifachdrehturm

Es sind drei unterschiedliche Zahlenskalen (X) auf dem Höhenverstellungsturm angeführt, um die Verstellungsoptionen exakt anwählen zu können. Wenn der Indikator Pin (7) nicht über das Gehäuse des Turms hinausragt und mit dem Gehäuse bündig abschließt, ist die untere Zahlenskala (erste Umdrehungsebene) in Funktion.

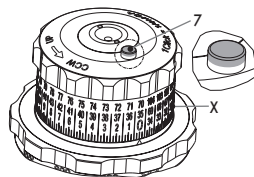


Symbolbild

Ragt der Indikator Pin ca. 1 mm über das Gehäuse des Turms hinaus (rot), ist die mittlere Zahlenskala (zweite Umdrehungsebene) in Verwendung. Ragt der Indikator Pin ca. 2 mm über das Gehäuse des Turms hinaus (weiß und rot), ist die obere Zahlenskala (dritte Umdrehungsebene) in Verwendung.

9 VERDREHSCHUTZ „TWIST GUARD“

Das K318i | K525i | K328i | K540i verfügen über den innovativen und patentierten Verdreheschutz „Twist Guard“ der Seitenverstellung. Dieser verhindert durch eine frei rotierende Abdeckscheibe ein unbeabsichtigtes Verstellen der jeweiligen Seiteneinstellung.

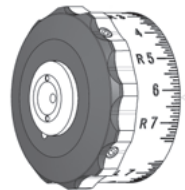


Symbolbild

10 BEDIENUNG DER ABSEHEN-BELEUCHTUNG

Viele KAHLES Zielfernrohre sind mit einem Leuchtabschwenker ausgestattet. Um die Absehenbeleuchtung einzuschalten, drehen Sie den Beleuchtungsrehknopf im Uhrzeigersinn.

Die Beleuchtungsintensität wird heller oder schwächer, in dem Sie den Beleuchtungsdrehknopf mehr oder weniger im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Absehenbeleuchtung wird ausgeschaltet, wenn Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum mechanischen Anschlag bzw. zur 0-Markierung am Gehäuse drehen.

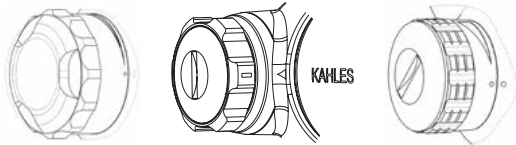

Modellabhängig (Bilder zeigen von links nach rechts: K318i, K4i und K16i)


Alle unsere K-Modelle haben eine automatische Abschaltfunktion integriert. Wenn keine Helligkeitsanpassung über einen Zeitraum von 2 Stunden erfolgt, wird die Absehenbeleuchtung automatisch ausgeschaltet. Um die Absehenbeleuchtung nach der automatischen Abschaltung wieder zu aktivieren, müssen Sie den Beleuchtungsdrehknopf zur „aus“ Stellung drehen und anschließend die Absehenbeleuchtung wieder einschalten. Um eine Erschöpfung der Batterie bestmöglich vorzubeugen, schalten Sie den Absehenbeleuchtung immer aus wenn sie nicht in Gebrauch ist.

11 WECHSELN DER BATTERIE

Die Batterie ist im Deckel der Beleuchtungseinstellung integriert.

Um die Batterie zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Absehenbeleuchtung aus
2. Schrauben Sie bitte den Batteriedeckel (Modellabhängig per Hand oder mit einer Münze) entgegen dem Uhrzeigersinn ab
3. Entfernen Sie die alte Batterie
4. Beim Einsetzen der neuen Batterie beachten Sie unbedingt, dass die mit „+“ gekennzeichnete Seite nach oben (bei Draufsicht) zeigt.
5. Setzen Sie den Batteriedeckel ein und drehen Sie ihn anschließend im Uhrzeigersinn fest.

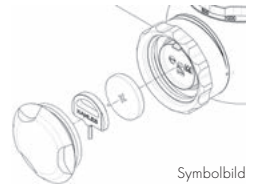

Symbolbild

Achtung! Verwenden Sie ausschließlich Typ CR 2032 Batterien. Beim K16i | K18i | K18i-2 ist in der Schutzkappe der Seitenverstellung eine Ersatzbatterie integriert.

Entsorgung Altbatterie


Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, nämlich „Cd“ für Cadmium, „Hg“ für Quecksilber und „Pb“ für Blei. Bitte helfen Sie mit unsere Natur und Umwelt vor umweltschädlichen Belastungen zu schützen.



D


D 10.1 MAX LIGHT Funktion K18i und K18i-2

Die Absehenbeleuchtung des K18i | K18i-2 verfügt über eine zusätzliche MAX LIGHT Funktion, um selbst bei extremen Gegenlicht die benötigte Beleuchtungsintensität gewährleisten zu können. Die noch hellere Absehenbeleuchtung in der MAX LIGHT Funktion wird durch sehr hohe Batteriespannungen erreicht, welche die Lebensdauer der Batterie mindert.

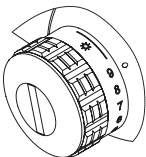

Symbolbild

12 BORDWERKZEUG BEI K318i, K525i, K328i UND K540i

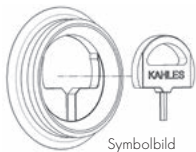


Symbolbild

Im Batteriedeckel des K318i | K525i | K328i | K540i ist ein KAHLES Innensechskantschlüssel untergebracht. Mit diesem lassen sich die Schrauben im Höhen- und Seitenturm bedienen.

13 MONTAGE THROW LEVER K18i UND K18i-2

Mit dem K18i | K18i-2 werden ein kurzer und ein langer Throw Lever mitgeliefert. Diese können, je nach Anforderung,

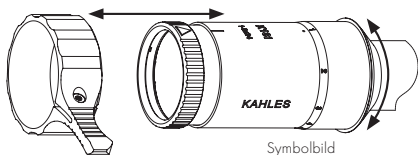

Symbolbild

selbstständig mit dem mitgelieferten Torxschlüssel gewechselt bzw. die Position stufenlos geändert werden. Dazu die Schraube am Throw Lever mit dem Torxschlüssel öffnen, bis sich der Throw Lever ohne Kraftaufwand von der Okularhülse schieben lässt. Den anderen Throw Lever über die Okularhülse aufschieben und in der gewünschten Position die Schraube festziehen. Das Anziehen der Schraube sollte handfest erfolgen.

14 REINIGUNG

Wir haben alle Elemente und Oberflächen unserer Produkte so entwickelt, dass sie einfach und leicht zu pflegen sind.

Reinigung der Linsen

Durch die spezielle KAHLES außenoberflächenbeschichtung wird das Reinigen von Objektiv- und Okularlinsen erheblich erleichtert. Um die dauerhafte optische Qualität

der Linsen zu gewährleisten, sollten Sie die Glasflächen stets frei von Schmutz, Öl und Fett halten. Zur Reinigung entfernen Sie zuerst gröbere Partikel mit einem Optikpinsel. Für die nachfolgende gründliche Reinigung empfehlen wir ausschließlich die Verwendung des mitgelieferten *KAHLES-Linsenreinigungstuchs.

Reinigung der Metalle

Für die Reinigung der Metallteile und des Gehäuses empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines weichen, sauberen Tuchs.

* Das mitgelieferte KAHLES-Linsenreinigungstuch soll ausschließlich zum Reinigen der empfindlichen Linsen und Okulare verwendet werden. Bitte halten Sie es stets sauber, denn Schmutzpartikel können die Linsenoberfläche beschädigen. Sollte es verschmutzt sein, kann es in einer lauwarmen Seifenwasserlauge gewaschen und anschließend luftgetrocknet werden. Bitte benutzen Sie ausschließlich unser KAHLES-Linsenreinigungstuch oder spezielle Optikreinigungstücher zum Reinigen der Glasflächen.

15 AUFBEWAHRUNG

Wir empfehlen die Aufbewahrung Ihres Zielfernrohrs an einem trockenen und dunklen Ort. Sollte das Zielfernrohr nass oder feucht sein, muss es vor der Aufbewahrung abgetrocknet werden.

16 KONFORMITÄT

Die Geräte sind konform mit den EU-Richtlinien 2011/65/EU, 2012/19/EU und 2014/30/EU.





DEAR CUSTOMER!

Congratulations and thank you for purchasing a KAHLES riflescope!

Before using it for the first time, please read this information carefully.


All specific technical data and reticle drawings of the KAHLES K products are available online at kahles.at.

If you have any further questions, please contact your authorized KAHLES dealer, gunsmith or contact our support team directly.

Your KAHLES team

1 OPERATING ADJUSTMENTS	20
2 USE AND MOUNTING	20
3 SAFETY INSTRUCTIONS	21
4 MECHANICAL CENTER	21
5 DIOPTR AND PARALLAX ADJUSTMENT	22
6 SIGHTING IN THE RIFLE SCOPE	22
6.1 Zeroing on K16i, K18i and K18i-2	23
6.2 Zeroing the elevation dial on K318i, K525i, K328i, K540i and K1050 MOAK	23
6.2a Zeroing the windage dial on K318i, K525i, K328i, K540i and K1050 MOAK	24
6.2b Reset to factory conditions (full elevation) on K318i, K525i, K328i, K540i and K1050 MOAK	25
6.3 Zeroing the elevation dial on K1050 and K1050i FT	26
6.3a Zeroing the windage dial on K1050 and K1050i FT	26
7 ELEVATION AND WINDAGE ADJUSTMENT	27
8 ROTATION INDICATOR PIN	27
9 ANTI-ROTATION PROTECTION "TWIST GUARD"	28
10 ILLUMINATION	28
10.1 MAX LIGHT Function K18i and K18i-2	29
11 REPLACING THE BATTERY	29
12 STANDARD TOOL FOR K318i, K525i, K328i AND K540i	30
13 MOUNTING OF K18i AND K18i-2 THROW LEVER	30
14 CLEANING	30
15 STORAGE	31
16 CONFORMITY	31

1 OPERATING ADJUSTMENTS

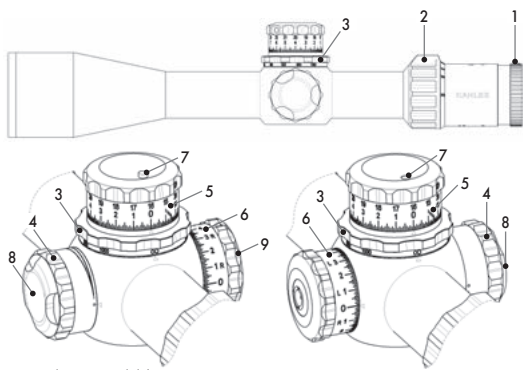

Depending on model/type

- 1** – Diopter compensation ring
- 2** – Magnification ring
- 3** – Parallax adjustment wheel
- 4** – Illumination control
- 5** – Elevation adjustment turret
- 6** – Windage adjustment turret

- 7** – Rotation indicator pin
- 8** – Battery cover
- 9** – Anti-rotation protection
"Twist Guard" on windage
K318i, K525i, K328i and
K540i

2 USE AND MOUNTING

KAHLES rifle scopes are waterproof and extremely durable. Nevertheless, careful handling is advised, especially around the turrets. Please protect your rifle scope against excessive impact and abuse.

To ensure proper function and performance use a professional gunsmith to mount your KAHLES rifle scope. Ensure maximum eye relief is achieved. Please read all safety instructions before use.

3 SAFETY INSTRUCTIONS

- Never look directly into the sun or any other intense light through your rifle scope
- Please protect your rifle scope from excessive solar radiation and heat
- Please note the eye relief distance specified for properly mounting the rifle scope
- All repairs must be performed by KAHLES
- The rifle scope must be mounted by professional gunsmith
- Attention – the screws of mounts shall in no case be tightened stronger than max. 240 Ncm / 21 in lbs
- Always check carefully and be certain that your firearm is unloaded before undertaking any work upon it

4 MECHANICAL CENTER


The reticle has been factory-set to optical center. If you need to reset it anyhow, follow these steps:

1. Turn the elevation or windage adjustment until it stops (do not force).
2. Now turn the adjustment in the opposite direction while counting the total number of clicks until it stops.
3. Half of this total number of clicks is the optical center.
4. Repeat this procedure for the second adjustment turret.

! Pay attention, never use any strong force when you do any adjustments on the turrets.

5 DIOPTER AND PARALLAX ADJUSTMENT

- Turn the diopter compensation ring (1) until you get a sharp reticle image
- Turn the parallax adjustment wheel (3) until you achieve a sharp image and the reticle does not move on the target due to head placement.
- Magnification ring (2) turn to increase or decrease magnification

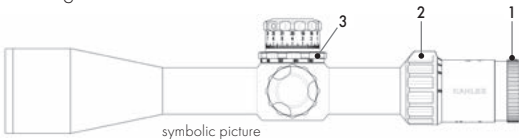

6 SIGHTING IN THE RIFLE SCOPE

After the rifle scope has been properly mounted and bore sighted by a professional gunsmith you will need to sight in your rifle and rifle scope. Attention – the screws of mounts shall in no case be tightened stronger than max. 240 Ncm / 21 in lbs!

Sight in the rifle scope (on the shooting range) to your specific distance and desired point of impact by turning the elevation and windage adjustments to move the bullet impact to your desired point of impact. The direction of bullet impact is engraved on each adjustment.


Once you have established the preferred point of impact on the target you will need to zero the elevation and windage adjustments. An arrow with "Up" at the elevation turret and an arrow with "R" on the side adjustment turret mark the direction of rotation for a meeting point shift up ("Up") or rightwards ("R").

Expert mounting is required to ensure optimum performance.

6.1 Zeroing on K16i, K18i and K18i-2

Once you have aligned the scope to the rifle, you can retain this basic setting. The scale for this is located on the index disc of the elevation/windage adjustment turret.


1. Hold the turret with your fingers
2. Use a coin or an empty cartridge case and turn the locking screw (1) in counter clockwise direction
3. Loosen the locking screw till you get a free moving index disc (3)
4. Turn the index disc/ring (3) until the zero point of the scale is aligned with the index point on the scope
5. Hold the index disc/ring (3) and the turret disc (2) turn the locking screw clock wise in right direction. While performing this process you should hear no mechanical click.
6. Your adjustment is now zeroed to your point of impact.

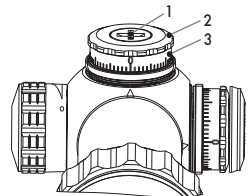

! Pay attention, never use any strong force when you do any adjustments on the turrets.

6.2 Zeroing the elevation dial on K318i, K525i, K328i, K540i and K1050 MOAK

Using the supplied allen key, loosen the two set screws on the turret 1–3 turns (do not remove the set screws completely) until you have a free moving turret without clicks. With the set screws loosened turn the elevation turret in the down direction (the direction of bullet impact is engraved on

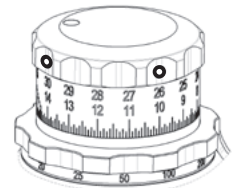


the adjustment) until it stops. This will be 3 or 4 marks below the zero mark on the dial. Turn the turret so that the zero on the dial lines up with the indicator mark on the body tube. Align the marks and using the short end of the supplied allen key tighten again the two set screws to approximately 1 Nm or 8 inch pounds. Your elevation is now zeroed.

The zero stop is sited 3 or 4 clicks below the Zero indicator. This feature facilitates the user finding the Zero indicator quickly and intuitively even in poor light conditions and adapting the turret to special conditions such as for example very high temperatures or closer targets.

! Pay attention, never use any strong force when you do any adjustments on the turrets.

6.2a Zeroing the windage dial on K318i, K525i, K328i, K540i and K1050 MOAK

With the rifle and scope sighted in to the desired point of impact loosen the two set screws on the windage adjustment dial 1–3 turns (do not remove the set screws completely) and move the dial to align the zero mark to the indicator mark on the body tube.

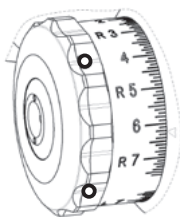

symbolic picture

Using the short end of the supplied allen key, tight the two set screws to approximately 1 Nm or 8 inch pounds. Your windage is now zeroed.

! Pay attention, never use any strong force when you do any adjustments on the turrets.

6.2b Reset to factory conditions (full elevation of the vertical adjustment) on K318i, K525i, K328i, K540i and K1050 MOAK


1. Turn the elevation turret (5) in the up direction until you reach the mechanical stop.
2. Use the supplied allen key to loosen the two set screws 1–3 turns (do not remove the set screws completely) until you have a free moving turret without clicks.
3. Now turn the elevation turret in the up direction until you reach the mechanical stop.
4. Use the short end of the supplied allen key to tighten the two set screws to approximately 1 Nm or 8 inch pounds.
5. Turn the elevation turret in the down direction until you reach the mechanical stop.
6. Use the supplied allen key to loosen the two set screws 1–3 turns (do not remove the set screws completely) until you have a free moving turret without clicks.
7. Now turn the elevation turret in the down direction until you reach the mechanical stop.
8. Use the short end of the supplied allen key to tighten the two set screws to approximately 1 Nm or 8 inch pounds.
9. You have now deactivated the zero stop feature. Your rifle scope will now have full adjustment travel.

NOTE: The mechanical (physical) stop will be about 3 or 4 clicks below zero. This allows adjustments slightly below zero for special conditions as increased temperature or closer targets.

! Pay attention, never use any strong force when you do any adjustments on the turrets.

6.3 Zeroing the elevation dial on K1050 and K1050i FT

Using the supplied allen key loosen the two set screws on the turret 1–3 turns (do not remove the set screws completely) until you have a free moving turret without any clicks. With the set screws loosened turn the elevation turret in the down direction (the direction of bullet impact is engraved on the adjustment) so that the zero on the dial

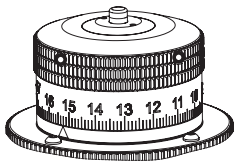


symbolic picture

lines up with the indicator mark on the body tube. Align the marks and use the short end of the supplied allen key to tighten the two set screws to approximately 1 Nm or 8 inch pounds. Your elevation is now zeroed.

! Pay attention, never use any strong force when you do any adjustments on the turrets.

6.3a Zeroing the windage dial on K1050 and K1050i FT

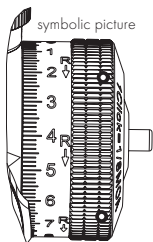

symbolic picture

With the rifle and scope sighted in to the desired point of impact loosen the two set screws on the windage adjustment dial 1–3 turns (do not remove the set screws completely) and move the dial to align the zero mark to the indicator mark on the body tube. Using the short end of the supplied allen key, tighten the two set screws to approximately 1 Nm or 8 inch pounds.

Your windage is now zeroed.

! Pay attention, never use any strong force when you do any adjustments on the turrets.

7 ELEVATION AND WINDAGE ADJUSTMENT


KAHLES riflescopes have adjustable elevation and windage dials with mechanical and audible clicks. On the K4i this is only possible with a coin or cartridge case. Each click moves the point of impact towards the direction which is engraved on the turrets.

! Pay attention, never use any strong force when you do any adjustments on the turrets.

8 ROTATION INDICATOR PIN

Double turn turret

There are two rows of numbers (X) on the elevation adjustment. If the indicator pin (7) is flush to the top of the adjustment you are using the bottom row of numbers (first rotation). If the indicator pin is raised up, you are using the upper row of numbers (second rotation).

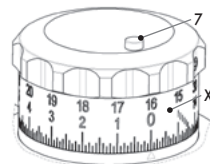


symbolic picture

At the K318i | K525i | K328i | K540i the pin's lifting is shown graphically by a raising post on the bottom row of numbers (first rotation) on the turret.


Triple turn turret

There are three rows of numbers (X) on the elevation adjustment. If the indicator pin (7) is flush to the top of the adjustment you are using the bottom row of numbers (first rotation). If the indicator pin is raised up about 1 mm (red), you are using the middle row of numbers (second rotation). If the indicator pin is raised up about 2 mm off the housing (white and red), the highest row of numbers (third rotation) is in use.

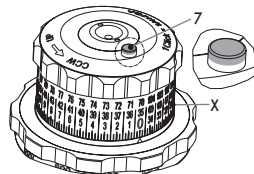

symbolic picture

9 ANTI-ROTATION PROTECTION "TWIST GUARD"

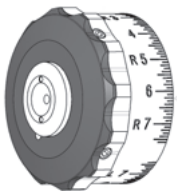


symbolic picture

The K318i | K525i | K328i | K540i offer you the innovative and patented anti-twist device "Twist Guard" on the windage turret. A free rotating disc protects the windage from unintended twisting.

10 ILLUMINATION


Most KAHLES rifle scopes are equipped with illuminated reticles. To switch on the reticle illumination turn the illumination switch towards clockwise direction. The illumination intensity will get brighter or lower by turning the adjustment switch more or less. The adjustment can be turned in direction to the off point or to the desired intensity setting. The illumination is switched off when the indicator on the illumination adjustment is aligned with the off marking on the tube. All of our K-models have the automatic-off function of the reticle illumination integrated. If there will be no brightness adjustment over a period of about 2 hours, the reticle illumination automatically switches off. To restart the reticle illumination after the automatic-off is activated, you have to switch it completely off and on again. In any case to prevent depletion of the battery, turn off the reticle illumination when not in use.

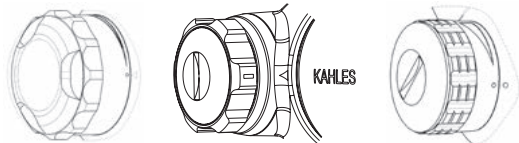

Depending on model/type (pictures shown from left to right: K318i, K4i and K16i)

10.1 MAX LIGHT Function K18i and K18i-2

The reticle illumination of the K18i | K18i-2 is offering an additional "MAX LIGHT Function", to guaranty the needed illumination intensity even at worse back-light situations. The brighter reticle illumination in the "MAX LIGHT Function" is achieved due to higher battery voltage and will reduce the lifetime of the battery.

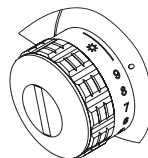


symbolic picture

11 REPLACING THE BATTERY

The battery is stored in the illumination adjustment.

To change the battery:

1. Turn off the reticle illumination
2. Screw the battery cover (Depending on the model by hand or with a coin) counter clockwise until the cover is unscrewed.
3. Change the battery (CR2032) positive + side facing out
4. Reinstall the battery cover securely

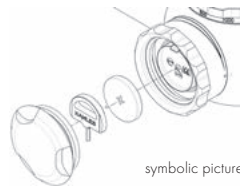

symbolic picture


Attention! Use only type CR 2032 batteries. The K16i | K18i | K18i-2 contains a spare battery inside the windage turret cap.

Disposal of used batteries

Batteries must not be disposed of as household waste and you are legally obliged to return used batteries. Local facilities exist for returning used batteries free of charge (e.g. in retail outlets or at communal collection points). Batteries are labelled with a crossed-out wheeled bin and the chemical symbol of the harmful substance they contain: "Cd" for cadmium, "Hg" for mercury and "Pb" for lead. Please help us to protect the environment.



12 STANDARD TOOL FOR K318i, K525i, K328i AND K540i

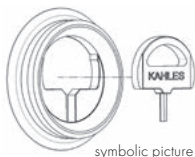


symbolic picture

An Allen-key is stored in the cap of K318i | K525i | K528i | K540i illumination unit. It can be used to screw and unscrew the turret's screws.

13 MOUNTING OF K18i AND K18i-2 THROW LEVER

A short and a long adjustment lever are supplied with the K18i | K18i-2. These can be easily changed and also the position of throw levers could be changed stepless, due to

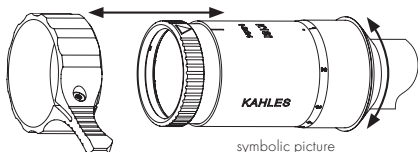

symbolic picture

the individual needs. Therefore just open the screw with the torx wrench till the throw lever can easily be pulled off. Then the other throw lever have to be pulled on and fixed with the screw at the position which is needed. The screw should just be tightend hand-screwed.

14 CLEANING

We have developed all elements and surfaces of our products to be simple and easy to maintain.

Cleaning the lenses

The special KAHLES outer surface coating makes cleaning objective lensés and eyepiece lenses much easier. To ensure the long-lasting optical quality of the lenses, you should always keep the glass surfaces free from dirt, oil and grease. When cleaning the lenses, first remove larger

particles with an optical brush. For subsequent thorough cleaning, we recommend using the supplied *KAHLES lens cleaning cloth only.

Cleaning the metal parts

For cleaning the metal parts, we recommend using a soft and clean cloth.

*The supplied KAHLES lens cleaning cloth should only be used for cleaning the sensitive lensés and eyepieces. Therefore, please keep it always clean, as dirt particles can damage the lens surface. If it is dirty, it may be washed in lukewarm soap suds and then air-dried. Please only use our KAHLES lens cleaning cloth or special optics cleaning cloths to clean the glass surfaces.

15 STORAGE

We recommend to store the rifle scope in a dry place without excessive solar radiation and heat. If the rifle scope is wet it must be dried prior to storage.

16 CONFORMITY

The devices comply with EU directives 2011/65/EU, 2012/19/EU und 2014/30/EU.



⚠ WARNING

BUTTON/COIN CELL BATTERIÉS ARE HAZARDOUS AND MUST BE KEPT OUT OF REACH OF CHILDREN AT ALL TIMES, WHETHER THE BATTERY IS NEW OR USED. THESE BATTERIES CAN CAUSE SEVERE OR FATAL INJURIES IN 2 HOURS OR LESS IF SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY.

IF YOU SUSPECT A BUTTON/COIN CELL BATTERY HAS BEEN SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY, SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY OR CONTACT:

POISON INFORMATION CENTRE AUSTRALIA 13 11 26
NATIONAL INGESTION HOTLINE UNITED STATES 1-(800) 498-8666
FOR 24/7 FAST, EXPERT ADVISE



CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT !

Toutes nos félicitations et tous nos remerciements pour votre achat d'une lunette de visée KAHLES !

Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi.

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques et les dimensions du réticule détaillées des produits KAHLES K en ligne à l'adresse kahles.at.


Pour toute question supplémentaire concernant le produit, veuillez contacter votre revendeur KAHLES agréé ou votre armurier, ou adressez-vous directement à notre équipe S.A.V.

Nous vous souhaitons un maximum de plaisir et des prises de visée exceptionnels avec votre nouvelle lunette KAHLES !

Votre équipe KAHLES

1 PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE ET DES OPTIONS DE RÉGLAGE	34
2 MONTAGE ET CONSIGNES D'UTILISATION	34
3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ	35
4 CENTRAGE MÉCANIQUE	35
5 RÉGLAGE DE DIOPTRIE, RÉGLAGE DE NETTETÉ, GROSSISSEMENT ET RÉGLAGE DE PARALLAXE	36
6 RÉGLAGE DU POINT ZÉRO EN ÉLÉVATION ET EN DÉRIVE	36
6.1 Zérotage du K16i, K18i et K18i-2	37
6.2 Zérotage de l'élévation des modèles K318i, K525i, K328i, K540i et K1050 MOAK	38
6.2a Zérotage de la dérive des modèles K318i, K525i, K328i, K540i et K1050 MOAK	39
6.2b Restauration du réglage usine sur les modèles K318i, K525i, K328i, K540i et K1050 MOAK	39
6.3 Zérotage de l'élévation du modèle K1050 et K1050i FT	40
6.3a Zérotage de la dérive du modèle K1050 et K1050i FT	41
7 RÉGLAGE DE L'ÉLÉVATION ET DE LA DÉRIVE	41
8 ERGOT INDICATEUR POUR LA DÉTERMINATION DE ROTATION	42
9 TORSION PROTECTION « TWIST GUARD »	43
10 UTILISATION DU SYSTÈME D'ILLUMINATION DU RÉTICULE	43
10.1 Fonction d'illumination intensifiée (MAX LIGHT) K18i et K18i-2	44
11 REMPLACEMENT DE LA PILE	44
12 OUTIL JOINT AUX K318i, K525i, K328i ET K540i	45
13 MONTAGE DU LEVIER DE MANŒUVRE K18i ET K18i-2	45
14 NETTOYAGE	46
15 ENTREPOSAGE	46
16 CONFORMITÉ	47

1 PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE ET DES OPTIONS DE RÉGLAGE

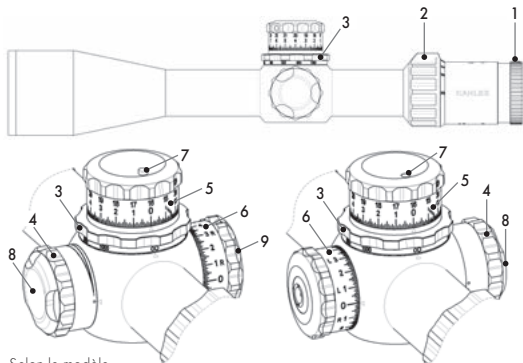

Selon le modèle

- 1** – Réglage de dioptrie
- 2** – Bague de réglage de grossissement
- 3** – Molette de réglage de parallaxe
- 4** – Tourelle d'illumination / Molette du réticule lumineux
- 5** – Tourelle de réglage vertical (élévation)
- 6** – Tourelle de réglage horizontal (dérive)
- 7** – Ergot indicateur de rotation
- 8** – Couverture du compartiment à pile
- 9** – Protection contre la torsion « Twist Guard » sur la tourelle horizontale de K318i, K525i, K328i et K540i

2 MONTAGE ET CONSIGNES D'UTILISATION

Les lunettes de visée KAHLES sont étanches et résistantes. Nous recommandons toutefois de protéger la lunette de visée contre les influences extérieures et les chocs. Faites principalement attention à la manipuler doucement dans les zones à proximité des éléments de réglage, des lentilles et de l'oculaire.

Pour garantir une complémentarité parfaite entre la lunette de visée et l'arme, ainsi qu'un fonctionnement irréprochable, confiez le montage de la lunette à un atelier spécialisé ou à un armurier.

Veillez lire soigneusement les consignes de sécurité avant toute utilisation.

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Évitez impérativement de regarder directement le soleil ou des sources de lumière vive avec votre lunette de visée, afin d'exclure tout risque de lésion oculaire.
- Si elle n'est pas utilisée, veuillez protéger votre lunette de visée de tout ensoleillement intense et entreposez-la dans un endroit à l'abri de l'humidité.
- Respectez la distance minimale prescrite entre l'œil et la lunette.
- Les réparations doivent uniquement être réalisées par KAHLES, faute de quoi cela entraînera la nullité de la garantie.
- La lunette de visée doit être montée par un armurier professionnel ou par un spécialiste du montage.
- Afin de prévenir tout risque d'endommagement, les vis de l'installation de lunette de visée utilisée doivent uniquement être serrées selon un couple max. de 240 Ncm / 21 in lbs.
- Veuillez vous assurer que votre arme est déchargée avant d'effectuer des réglages sur votre lunette de visée installée.

4 CENTRAGE MÉCANIQUE

Lors de la livraison, le réticule est centré mécaniquement (position médiane). Si vous souhaitez quand même de le rajuster vous procédez comme suit:


1. Tournez la molette de réglage vertical (élévation) ou de réglage horizontal (dérive) dans un sens jusqu'à atteindre la butée de réglage mécanique.
2. Tournez maintenant la molette de réglage dans le sens opposé et, ce faisant, comptez le nombre total de clics jusqu'à l'autre butée mécanique.
3. La moitié du nombre de clics correspond précisément à la position médiane du réticule.

4. Répétez ce processus avec la deuxième tourelle de réglage, pour obtenir un centrage absolu (élévation et dérive).

! Attention – n'exercez pas de force excessive lors des réglages sur les tourelles!

5 RÉGLAGE DE DIOPTRIE, RÉGLAGE DE NETTETÉ, GROSSISSEMENT ET RÉGLAGE DE PARALLAXE

- Le réglage de dioptrie intégré permet d'adapter la netteté à votre œil. Pour ce faire, tournez la bague de réglage de dioptrie (1) dans la plage +/- (gauche/droite), jusqu'à obtenir un réticule parfaitement net.
- La rotation de la bague de réglage du grossissement (2) permet de modifier le grossissement. Tournez vers la droite pour diminuer le grossissement et vers la gauche pour l'augmenter.
- Tournez la molette de réglage de parallaxe (3) jusqu'à obtenir une image nette. Le réglage optimal est obtenu lorsque le réticule et l'image ne bougent pas l'un par rapport à l'autre, dès que vous changez la position de l'œil vis-à-vis de l'oculaire. Pour obtenir un réglage le plus précis possible, nous vous recommandons d'utiliser à cet effet le grossissement maximal de la lunette de visée.

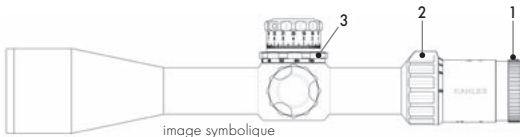

6 RÉGLAGE DU POINT ZÉRO EN ÉLÉVATION ET EN DÉRIVE

Pour garantir un fonctionnement optimal, nous recommandons de faire effectuer un montage professionnel de la lunette de visée par votre armurier ou un spécialiste du montage. Attention – afin de prévenir tout risque


d'endommagement, les vis de l'installation de lunette de visée utilisée doivent uniquement être serrées selon un couple max. de 240 Ncm / 21 in lbs!

Après le montage et le préréglage en bonne et due forme de la lunette de visée par un armurier, vous pouvez effectuer un tir de réglage. Lors du tir de réglage de votre lunette de visée sur un stand de tir, vous pouvez déterminer le point d'impact et la distance de tir souhaités en tournant les tourelles d'élévation et de dérive. La correction de réglage par clic à 100 m et le sens de correction sont gravés sur les tourelles d'élévation et de dérive. Dès que vous avez déterminé le point d'impact idéal, vous pouvez ensuite régler ou zéroter l'élévation et la dérive sur cette valeur. Une flèche « Up » sur l'élévation et « R » sur la dérive indiquent la direction d'un changement du point d'impact vers le haut (« Up ») et vers la droite (« R »).

6.1 Zéroter du modèle K16i, K18i et K18i-2

Dès que la lunette de visée est adaptée à l'arme, vous pouvez effectuer ce réglage de base pour le réglage du point zéro. Pour ce faire, procédez comme suit:

1. Maintenez fermement la molette de réglage concernée avec les doigts.
2. Utilisez une pièce ou une douille de cartouche vide et tournez la vis de fixation (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Desserrez la vis de serrage uniquement jusqu'à ce que la bague graduée (3) tourne librement et sans clic.
4. Tournez ensuite la bague graduée (3) avec le 0 jusqu'au repère de graduation sur la lunette de visée.
5. Maintenez ensemble la bague graduée (3) et la molette de réglage (2) et resserrez la vis de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour éviter les

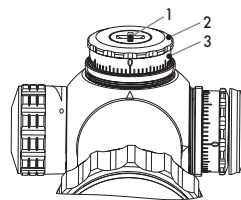

erreurs de réglage, faites particulièrement attention à ce qu'il n'y ait pas de rotation accidentelle (clac audible) pendant la fixation.

6. Votre lunette de visée est désormais réglée ou « zérotée » sur votre point d'impact.

! Attention – n'exercez pas de force excessive lors des réglages sur les tourelles !

6.2 Zérotage de l'élévation des modèles K318i, K525i, K328i, K540i et K1050 MOAK

Avec la clé à six pans fournie, desserrez les deux vis de fixation d'environ 1 à 3 tours (Attention – ne pas desserrer complètement les vis) sur la tourelle d'élévation, jusqu'à ce que la molette tourne librement sans clic. Ensuite, tournez la tourelle vers le

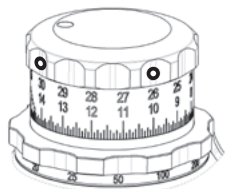


image symbolique

bas jusqu'en butée mécanique. Celle-ci se trouve à env. 3 ou 4 clics au-dessous du repère de zéro sur l'échelle graduée. Tournez maintenant la molette avec le repère de zéro jusqu'à l'indicateur de zéro sur le boîtier de lunette de visée. Maintenez la molette dans cette position précise et resserrez les deux vis au moyen de la clé à six pans (maximum 1 Nm/8 in lbs) fournie. L'élévation est désormais réglée à zéro ou « zérotée ».

Le point zéro (butée) se trouve 3 ou 4 clics sous l'indicateur zéro. Cette caractéristique donne le tireur la possibilité de trouver vite et du façon intuitif l'indicateur zéro même en mauvaises conditions lumineuses et d'adapter la tourelle aux conditions spéciales comme par exemple de températures très élevées ou de cibles plus proche.

! Attention – n'exercez pas de force excessive lors des réglages sur les tourelles !

6.2.a Zérotage de la dérive des modèles K318i, K525i, K328i, K540i et K1050 MOAK

Pour mettre à zéro la dérive sur le point d'impact souhaité, desserrez avec la clé à six pans fournie les deux vis de fixation d'environ 1 à 3 tours (Attention – ne pas desserrer complètement les vis) et tournez la tourelle avec le repère de zéro jusqu'à l'indicateur de zéro sur le boîtier de la lunette de visée. Maintenez la molette dans cette position précise et resserrez les deux vis au moyen de la clé à six pans (maximum 1 Nm/8 in lbs) fournie. La dérive est désormais réglée à zéro ou « zérotée ».

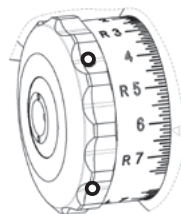


image symbolique

! Attention – n'exercez pas de force excessive lors des réglages sur les tourelles !

6.2.b Rétablir la configuration d'usine (plage de réglage complète sur le déplacement en hauteur) sur les modèles K318i, K525i, K328i, K540i et K1050 MOAK

1. Tournez la tourelle d'élévation (5) vers le haut jusqu'en butée mécanique.
2. Avec la clé à six pans fournie, desserrez les deux vis de fixation d'environ 1 à 3 tours (Attention – ne pas desserrer complètement les vis) sur la tourelle d'élévation, jusqu'à ce que la molette tourne librement sans clic.
3. Ensuite, tournez la tourelle d'élévation vers le haut jusqu'en butée mécanique.
4. Resserrez les deux vis au moyen de la clé à six pans (maximum 1 Nm/8 in lbs) fournie.
5. Tournez la tourelle d'élévation vers le bas jusqu'en butée mécanique.
6. Avec la clé à six pans fournie, desserrez les deux vis de fixation d'environ 1 à 3 tours (Attention – ne pas desserrer complètement les vis) sur la tourelle d'élévation, jusqu'à ce que la molette tourne librement sans clic.

7. Ensuite, tournez la tourelle d'élévation vers le bas jusqu'en butée mécanique.
8. Resserrez les deux vis au moyen de la clé à six pans (maximum 1 Nm/8 in lbs) fournie.
9. Ce faisant, vous avez retiré la fonction de protection de zéro et disposez désormais de nouveau de toute la plage de réglage.

REMARQUE: La butée mécanique se trouve à env. 3 ou 4 clics sous le zéro. Cette fonction permet des ajustements individuels pour des conditions spéciales, par exemple des températures plus élevées ou des cibles rapprochées.

! Attention – n'exercez pas de force excessive lors des réglages sur les tourelles!

6.3 Zérotagage de l'élévation du modèle K1050 et K1050i FT

Avec la clé à six pans fournie, desserrez les deux vis de fixation d'environ 1 à 3 tours (Attention – ne pas desserrer complètement les vis) sur la

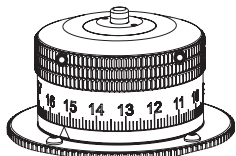



image symbolique

tourelle d'élévation, jusqu'à ce que la molette tourne librement sans clic. Tournez maintenant la tourelle avec le repère de zéro vers le bas jusqu'à l'indicateur de zéro sur le boîtier de lunette de visée. Maintenez la molette dans cette position précise et resserrez les deux vis au moyen de la clé à six pans (maximum 1 Nm/8 in lbs) fournie. L'élévation est désormais réglée à zéro ou « zérotée ».

! Attention – n'exercez pas de force excessive lors des réglages sur les tourelles!

6.3.a Zérotagage de la dérive du modèle K1050 et K1050i FT

Pour mettre à zéro la dérive sur le point d'impact souhaité, desserrez avec la clé à six pans fournie les deux vis de fixation d'environ 1 à 3 tours (Attention – ne pas desserrer complètement les vis) et tournez la tourelle avec le repère de zéro jusqu'à l'indicateur de zéro sur le boîtier de la lunette de visée. Maintenez la molette dans cette position précise et resserrez les deux vis au moyen de la clé à six pans (maximum 1 Nm/8 in lbs) fournie. La dérive est désormais réglée à zéro ou « zérotée ».

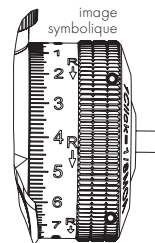

! Attention – n'exercez pas de force excessive lors des réglages sur les tourelles!

7 RÉGLAGE DE L'ÉLÉVATION ET DE LA DÉRIVE

Les lunettes de visée KAHLES sont réglables verticalement (élévation) et horizontalement (dérive). Sur le K4i il faut utiliser une pièce de monnaie ou une douille de cartouche vide. La rotation des bagues graduées (échelle) permet de ressentir un clic mécanique et d'entendre un bruit de clic. Chaque clic déplace le point d'impact dans un sens ou dans l'autre, les deux sens étant représentés ou gravés sur les tourelles.

! Attention – n'exercez pas de force excessive lors des réglages sur les tourelles!

8 ERGOT INDICATEUR POUR LA DÉTERMINATION DE ROTATION

Tourelle à double rotation

Deux échelles graduées distinctes (X) sont situées sur la tourelle d'élevation, afin de pouvoir sélectionner avec précision les options de réglage. Lorsque l'ergot indicateur (7) ne ressort pas du boîtier de la tourelle, mais est en affleurement avec le boîtier, l'échelle graduée inférieure (premier niveau de rotation) est opérationnelle. Si l'ergot indicateur du boîtier (env. 2 mm), l'échelle graduée supérieure (deuxième niveau de rotation) est utilisable.

image symbolique

Sur les modèles K318i | K525i | K328i | K540i, le levage de la broche se voit par une barre montantede chiffres (première rotation) de la tourelle.

Tourelle à triple rotation

Trois échelles graduées distinctes (X) sont situées sur la tourelle d'élevation, afin de pouvoir sélectionner avec précision les options de réglage. Lorsque l'ergot indicateur (7) ne ressort pas du boîtier de la tourelle, mais est en affleurement avec le boîtier, l'échelle graduée inférieure (premier niveau de rotation) est opérationnelle. Si l'ergot indicateur ressort du boîtier d'env. 1 mm (rouge), l'échelle graduée centrale (deuxième niveau de rotation) est utilisable. Si l'ergot indicateur dépasse du boîtier d'env. 2 mm (blanc et rouge), l'échelle graduée supérieure (troisième niveau de rotation) est utilisable.

image symbolique

9 TORSION PROTECTION « TWIST GUARD »


La K318i | K525i | K328i | K540i vous offre l'innovante et brevetée protection contre la torsion „Twist Guard“ sur la tourelle horizontale. Un disque en libre rotation empêche la torsion involontaire.



image symbolique

10 UTILISATION DU SYSTÈME D'ILLUMINATION DU RÉTICULE

De nombreuses lunettes de visée KAHLES sont équipées d'un réticule lumineux. Pour activer le système d'illumination du réticule, tournez la molette d'illumination dans le sens des aiguilles d'une montre. L'intensité d'illumination est plus forte ou plus faible selon que vous tournez la molette plus ou

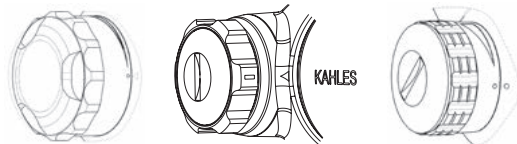

Selon le modèle (les illustrations montrent de gauche à droite: K318i, K4i et K16i)

moins dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse des aiguilles d'une montre. Le système d'illumination du réticule est désactivé en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée mécanique ou jusqu'au repère 0 du boîtier. Tous nos modèles K ont une fonction de coupure automatique intégrée. Lorsqu'aucune adaptation de luminosité ne se produit sur une période d'environ 2 heures, le système d'illumination du réticule est automatiquement désactivé. Pour réactiver le système d'illumination du réticule après une coupure automatique, vous devez tourner la molette de système d'illumination sur la position OFF, puis réactiver le système d'illumination. Pour éviter au maximum une décharge de la pile, coupez systématiquement le système d'illumination du réticule lorsqu'il n'est pas utilisé.

10.1 Fonction d'illumination intensifiée (MAX LIGHT) K18i et K18i-2

L'illumination du réticule du K18i | K18i-2 dispose d'une fonction de renforcement supplémentaire qui garantit une intensité d'illumination suffisante, même en cas de contre-jour extrêmement fort. Cette illumination du réticule encore plus lumineuse de la fonction MAX LIGHT est générée par des tensions de batterie très élevées qui diminuent la durée de vie de la batterie.

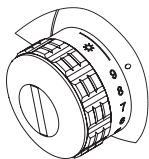


image symbolique

11 REMPLACEMENT DE LA PILE

La batterie est intégrée dans le couvercle du système de réglage d'illumination.

Pour remplacer la pile, procédez comme suit:

1. Désactivez le système d'illumination du réticule.
2. Dévissez le couvercle du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (modèle dépendant de la montre (modèle dépendant de la main ou avec une pièce de monnaie)).
3. Retirez la pile usagée.
4. Mettez en place la pile neuve en faisant impérativement attention à ce que le côté «+» pointe vers le haut (vu du dessus).
5. Remettez en place le couvercle du compartiment à pile et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre.

Attention! Utilisez exclusivement des piles de type CR 2032. Sur le modèle K16i | K18i | K18i-2, le capuchon de protection du réglage de dérive intègre une pile de rechange.

Mise au rebut de la pile usagée

Les piles usagées ne doivent pas être éliminées dans les déchets ménagers, mais doivent être rapportées conformément à la législation en vigueur. Après l'utilisation, vous pouvez rapporter les piles gratuitement près de chez vous (par ex., chez certains commerçants ou aux points de collecte des communes). Les piles comportent un pictogramme de poubelle barrée et avec le symbole chimique du polluant utilisé, à savoir «Cd» pour le cadmium, «Hg» pour le mercure et «Pb» pour le plomb. Veuillez nous aider à protéger notre nature et notre environnement de toute pollution.



12 OUTIL JOINT AUX K318i, K525i, K328i ET K540i

Sur les K318i | K525i | K328i | K540i une clé Allen est casée dans le bouchon de l'unité d'illumination. Elle peut être utilisée pour visser et dévisser les vis des tourelles.

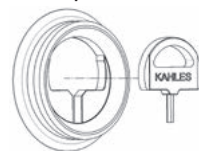


image symbolique

13 MONTAGE DU LEVIER DE MANŒUVRE K18i ET K18i-2

Un levier de manœuvre rapide court et un levier long sont livrés avec le K18i | K18i-2. Ils peuvent être échangés en fonction de vos besoins à l'aide de la clé Torx livrée et leur

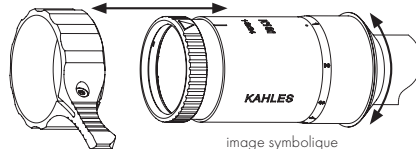


image symbolique

position est également réglable en continu. A cet effet, ouvrez la vis du levier de manœuvre à l'aide de la clé Torx, jusqu'à ce qu'il puisse être tiré sans effort sur l'oculaire. Poussez l'autre levier de manœuvre sur la douille oculaire et revissez le dans la position souhaitée. La vis doit être serrée à la main.

14 NETTOYAGE

Nous avons conçu tous les éléments et surfaces de nos produits pour qu'ils soient simples et faciles à entretenir.

Nettoyage des lentilles

Grâce au revêtement de surface externe spécial KAHLES, le nettoyage des lentilles d'objectif et d'oculaire est beaucoup plus facile. Pour garantir la qualité optique des lentilles sur le long terme, les surfaces en verre doivent toujours être dépourvues de saleté, d'huile et de graisse. Pour le nettoyage, éliminez d'abord les particules grossières avec un pinceau optique. Ensuite, nous conseillons de procéder au nettoyage minutieux en utilisant exclusivement le chiffon de nettoyage de lentilles* KAHLES fourni.

Nettoyage des métaux

Pour le nettoyage des éléments métalliques et du boîtier, nous recommandons d'utiliser un tissu doux et propre.

* Le chiffon de nettoyage de lentilles KAHLES fourni doit uniquement servir à nettoyer les lentilles et oculaires sensibles. Faites en sorte qu'il soit propre en permanence, car les particules de saleté peuvent endommager la surface des lentilles. S'il est sale, il peut être lavé avec une solution tiède d'eau savonneuse, puis être séché à l'air. Veuillez utiliser exclusivement notre chiffon de nettoyage de lentilles KAHLES ou des chiffons spéciaux pour le nettoyage des surfaces en verre des appareils optique.

15 ENTREPOSAGE

Nous recommandons d'entreposer votre lunette de visée dans un lieu à l'abri de l'humidité et de la lumière. En cas d'exposition de la lunette à un liquide ou à l'humidité, elle doit d'abord être séchée avant d'être entreposée.

16 CONFORMITÉ

Lés appareils sont conformés aux directives UE 2011/65/UE, 2012/19/UE et 2014/30/UE.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



ESTIMADO/A CLIENTE:

Les felicitamos y les damos las gracias por decidirse a comprar una mira telescópica KAHLES.

Antes de utilizarla por primera vez, lea minuciosamente este manual de instrucciones.

Encontrará todos los datos técnicos y las dimensiones detalladas del retículo de los productos KAHLES K en kahles.at.


En caso de que aún tuviera más preguntas sobre el producto, póngase en contacto con su distribuidor autorizado KAHLES o con su armero, o diríjase directamente a nuestro equipo de asistencia.

Disfrute de unas vistas estupendas con su nuevo instrumento óptico KAHLES.

Su equipo KAHLES

- 1 RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE MANDO Y DE LAS OPCIONES DE AJUSTE** **50**
- 2 MONTAJE Y CONSEJOS PARA EL USO** **50**
- 3 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD** **51**
- 4 CENTRADO MECÁNICO** **51**
- 5 COMPENSACIÓN DE DIOPTRÍAS, ENFOQUE, AUMENTO Y AJUSTE DE PARALAJE** **52**
- 6 AJUSTE DEL PUNTO CERO DE LAS CARRERAS DE AJUSTE** **52**
 - 6.1 Puesta a cero de los visores K16i, K18i y K18i-2 53
 - 6.2 Puesta a cero de la regulación de altura de K318i, K525i, K328i, K540i y de K1050 MOAK 54
 - 6.2a Puesta a cero de la regulación lateral de K318i, K525i, K328i, K540i y de K1050 MOAK 55
 - 6.2b Recuperación del ajuste de fábrica en K318i, K525i, K328i, K540i y de K1050 MOAK 55
 - 6.3 Puesta a cero de la regulación de altura de K1050 y K1050i FT 56
 - 6.3a Puesta a cero de la regulación lateral de K1050 y K1050i FT 57
- 7 AJUSTE DE LA REGULACIÓN DE ALTURA Y LATERAL** **57**
- 8 INDICADOR PIN PARA DETERMINACIÓN DE GIRO** **58**
- 9 PROTECCIÓN ANTITORSIÓN "TWIST GUARD"** **59**
- 10 MANEJO DE LA ILUMINACIÓN DEL RETÍCULO** **59**
 - 10.1 Función de iluminación reforzada (MAX LIGHT) de K18i y K18i-2 60
- 11 CAMBIO DE LA PILA** **60**
- 12 UTILLAJE AÑADIDO A LOS K318i, K525i, K328i Y K540i** **61**
- 13 MONTAJE DE LA PALANCA DE TIRO K18i Y K18i-2** **61**
- 14 LIMPIEZA** **62**
- 15 ALMACENAMIENTO** **62**
- 16 CONFORMIDAD** **62**

1 RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE MANDO Y DE LAS OPCIONES DE AJUSTE

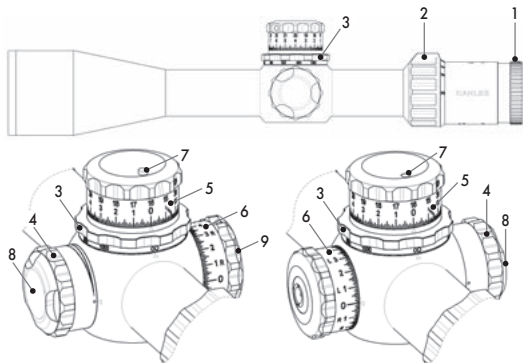

En función del modelo

- 1 – Compensación de dioptrías
- 2 – Anillo de ajuste del aumento
- 3 – Grado de ajuste de paralaje
- 4 – Torreta de iluminación / interruptor giratorio del retículo de iluminación
- 5 – Torreta de ajuste de altura
- 6 – Torreta de ajuste lateral
- 7 – Indicador pin para indicación de giro
- 8 – Tapa para el compartimento de la pila
- 9 – Protección antitorsión "Twist Guard" en la torreta lateral de K318i, de K525i, de K328i y de K540i

2 MONTAJE Y CONSEJOS PARA EL USO

Las miras telescópicas KAHLES son estancas al agua y tienen una estructura resistente. Aún así, recomendamos proteger la mira telescópica contra agresiones externas y golpes. El manejo debe ser especialmente cuidadoso en la zona de las opciones de regulación, de las lentes y de los oculares.

Para garantizar una interacción perfecta entre la mira telescópica y el arma, además de un funcionamiento correcto, encargue el montaje de su mira telescópica a un taller especializado o un armero.

Es imprescindible leer la información sobre seguridad antes de su uso.

3 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No mire nunca directamente con su mira telescópica al sol o a fuentes de luz clara para evitar sufrir lesiones en los ojos.
- Proteja su mira telescópica, en caso de no utilizarla, de la radiación solar intensa y guárdela en un lugar seco.
- Preste atención a la distancia ocular mínima entre el ojo y la mira telescópica.
- Las reparaciones únicamente serán realizadas por KAHLES; en caso contrario, se extinguirán todos los derechos de garantía.
- La mira telescópica deberá ser montada por un armero profesional o un experto de montaje.
- A fin de prevenir posibles deterioros, los tornillos empleados para el montaje de la mira telescópica solo deben fijarse con un máx. de 240 Ncm / 21 in lbs.
- Antes de efectuar ajustes en su mira telescópica montada es imprescindible asegurarse que su arma esté descargada.

4 CENTRADO MECÁNICO

En la entrega se centra mecánicamente el retículo instalada (posición central). Si sin embargo desea parametrizar los ajustes, proceda como sigue:

1. Gire la rueda de ajuste de altura o lateral en una dirección hasta llegar al final del ajuste mecánico (tope).
2. A continuación, gire la rueda de ajuste en la dirección contraria y cuente la cantidad total de clics hasta el final del ajuste mecánico (tope).
3. La mitad de la cantidad de clics se corresponde exactamente con la posición central del retículo.

4. Repita esta operación con la segunda torreta de ajuste hasta conseguir el centrado absoluto (altura y lateral).

! Atención: no aplique fuerzas mecánicas excesivas al efectuar los ajustes en las torretas de ajuste.

5 COMPENSACIÓN DE DIOPTRÍAS, ENFOQUE, AUMENTO Y AJUSTE DE PARALAJE

- Ajuste el enfoque a su propia visión mediante la compensación integrada de dioptrías. Para ello, gire el anillo de ajuste de la compensación de dioptrías (1) en la zona +/- (izquierda/derecha) hasta conseguir un retículo totalmente enfocada.
- Al girar el anillo de ajuste del aumento (2) se modifica el aumento. Girar hacia la derecha para un aumento inferior y hacia la izquierda para un aumento superior.
- Gire la rueda de ajuste para el paralaje (3) hasta que consiga una imagen bien enfocada. El ajuste máximo se habrá alcanzado cuando el retículo y la imagen no se muevan en sentido opuesto en cuanto modifique la posición de los ojos en el ocular. Para conseguir el ajuste más preciso posible recomendamos utilizar el aumento máximo de la mira telescópica.



6 AJUSTE DEL PUNTO CERO DE LAS CARRERAS DE AJUSTE

Recomendamos un montaje profesional de la mira telescópica (armero o experto en montaje) para garantizar un funcionamiento óptimo. Atención: a fin de prevenir

posibles deterioros, los tornillos empleados para el montaje de la mira telescópica deben fijarse con un máx. de 240 Ncm / 21 in lbs.

Después de que un armero monte y preajuste correctamente la mira telescópica, puede realizar el cliente el ajuste del tiro. Al ajustar el tiro para su mira telescópica en un campo de tiro, puede fijar el punto de impacto y la distancia de tiro deseados; para ello basta con girar las torretas de ajuste de altura y lateral. La corrección del ajuste mediante clic a 100 m y la dirección de corrección están grabadas en la torretas de altura y laterales.

Una vez se haya especificado el punto de impacto deseado, se pueden ajustar o poner a cero las carreras de ajuste de altura o lateral con respecto a este valor. Una flecha "Up" en la torreta de ajuste de altura y "R" en la torreta de deriva indican el cambio del punto de impacto hacia arriba ("Up") o hacia la derecha ("R").

6.1 Puesta a cero de los visores K16i, K18i y K18i-2

En cuanto se combina la mira telescópica con el arma, se pueden realizar las parametrizaciones básicas para el ajuste del punto cero. Para ello siga los siguientes pasos:

1. Sujete con los dedos la correspondiente rueda de ajuste
2. Utilice una moneda o un cartucho vacío y gire el tornillo de apriete (1) en sentido contrario a las agujas del reloj
3. Afloje el tornillo de apriete hasta que el anillo de indexación (3) quede suelto y se pueda girar sin clic
4. A continuación gire el anillo de indexación (3) con el O señalando hacia la marca de indexación en la mira telescópica

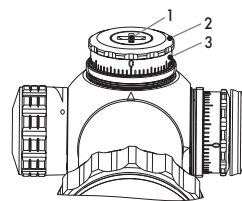


imagen simbólica

5. Sujete conjuntamente el anillo de indexación (3) y la rueda de ajuste (2) y vuelva a apretar el tornillo de apriete en sentido de las agujas del reloj. Para evitar errores de ajuste, debe impedir que durante la fijación se produzca una torsión involuntaria (se oye un clic)
6. Su mira telescópica ya está ajustada al punto de impacto o "puesta a cero"

! Atención: no aplique fuerzas mecánicas excesivas al efectuar los ajustes en las torretas de ajuste.

6.2 Puesta a cero de la regulación de altura de K318i, K525i, K328i, K540i y de K1050 MOAK

Con ayuda de la llave allen suministrada, afloje los dos tornillos de sujeción aprox. 1 a 3 giros (atención: no sacar los tornillos por completo) en la torreta de ajuste de altura hasta conseguir que el botón giratorio se mueva libremente sin un clic. A continuación, gire la torreta en dirección descendente hasta el extremo del ajuste mecánico (tope). Este se situará a aprox. 3 o 4 clics por

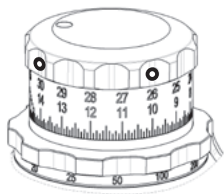


imagen simbólica

debajo de la marca cero en la escala de indexación. Ahora gire el botón giratorio con la marca de cero hasta el indicador de cero en la carcasa de la mira telescópica. Sujete el botón giratorio exactamente en esa posición y apriete de nuevo los dos tornillos con ayuda de la llave allen suministrada (máx. 1 Nm/8 in lbs). Su regulación de altura queda así ajustada a cero, es decir, "puesta a cero".

El punto cero se encuentra 3 o 4 clics debajo del indicador cero. Esta característica da la posibilidad al tirador de encontrar rápido y intuitivo el indicador cero aun en malas

condiciones de iluminación y de adaptar la torreta a las condiciones especiales como por ejemplo temperaturas muy elevadas o objetivos más cerca.

! Atención: no aplique fuerzas mecánicas excesivas al efectuar los ajustes en las torretas de ajuste.

6.2.a Puesta a cero de la regulación lateral de K318i, K525i, K328i, K540i y de K1050 MOAK

Para poner a cero la regulación lateral en el punto de impacto deseado, afloje (con ayuda de la llave allen suministrada) los dos tornillos de sujeción aprox. de 1 a 3 giros (atención: no sacar los tornillos por completo) y gire, a continuación, la torreta con la marca del cero hacia el indicador de cero en la carcasa de la mira telescópica. Sujete el botón giratorio exactamente en esa posición y apriete de nuevo los dos tornillos con ayuda de la llave allen suministrada (máx. 1 Nm/8 in lbs). De ese modo, su regulación lateral está ajustada a cero, es decir, "puesta a cero".

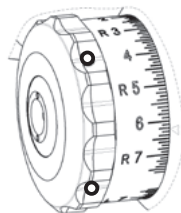


imagen simbólica

! Atención: no aplique fuerzas mecánicas excesivas al efectuar los ajustes en las torretas de ajuste.

6.2.b Recuperación del ajuste de fábrica (carrera de ajuste completa del ajuste de altura) en K318i, K525i, K328i, K540i y de K1050 MOAK

1. Gire la torreta de ajuste de altura (5) en dirección ascendente hasta alcanzar el tope mecánico.
2. Con ayuda de la llave allen suministrada, afloje los dos tornillos de sujeción aprox. 1 a 3 giros (atención: no sacar los tornillos por completo) en la torreta de ajuste de altura hasta conseguir que el botón giratorio se mueva libremente sin un clic.

3. A continuación, gire la torreta de ajuste de altura en dirección ascendente hasta el extremo del ajuste mecánico (tope).
4. Apriete de nuevo los dos tornillos con ayuda de la llave allen que se suministra (máx. 1 Nm/8 in lbs).
5. Gire la torreta de ajuste de altura en dirección descendente hasta el extremo del ajuste mecánico (tope).
6. Con ayuda de la llave allen suministrada, afloje los dos tornillos de sujeción aprox. 1 a 3 giros (atención: no sacar los tornillos por completo) en la torreta de ajuste de altura hasta conseguir que el botón giratorio se mueva libremente sin un clic.
7. A continuación, gire la torreta de ajuste de altura en dirección descendente hasta el extremo del ajuste mecánico (tope).
8. Apriete de nuevo los dos tornillos con ayuda de la llave allen que se suministra (máx. 1 Nm/8 in lbs).
9. De ese modo ha suprimido la función zero stop y vuelve a disponer de toda la carrera de ajuste.

INDICACIÓN: el tope mecánico se sitúa a aprox. 3 o 4 clics bajo cero. Esta función permite ajustes individuales para condiciones especiales como, p. ej., un aumento de la temperatura exterior o dianas colocadas más cerca.

! Atención: no aplique fuerzas mecánicas excesivas al efectuar los ajustes en las torretas de ajuste.

6.3 Puesta a cero de la regulación de altura de K1050 y K1050i FT

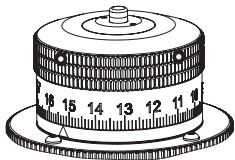


imagen simbólica

Con ayuda de la llave allen suministrada, afloje los dos tornillos de sujeción aprox. 1 a 3 giros (atención: no sacar los tornillos por completo) en la torreta de ajuste de altura hasta conseguir que el botón

giratorio se mueva libremente sin un clic. A continuación, gire la torreta con la marca de cero en dirección descendente hasta el indicador de cero en la carcasa de la mira telescópica. Sujete el botón giratorio exactamente en esa posición y apriete de nuevo los dos tornillos con ayuda de la llave allen suministrada (máx. 1 Nm/8 in lbs). Su regulación de altura queda así ajustada a cero, es decir, "puesta a cero".

! Atención: no aplique fuerzas mecánicas excesivas al efectuar los ajustes en las torretas de ajuste.

6.3a Puesta a cero de la regulación lateral de K1050 y K1050i FT

Para poner a cero la regulación lateral en el punto de impacto deseado, afloje (con ayuda de la llave allen suministrada) los dos tornillos de sujeción aprox. de 1 a 3 giros (atención: no sacar los tornillos por completo) y gire, a continuación, la torreta con la marca del cero hacia el indicador de cero en la carcasa de la mira telescópica. Sujete el botón giratorio exactamente en esa posición y apriete de nuevo los dos tornillos con ayuda de la llave allen suministrada (máx. 1 Nm/8 in lbs). De ese modo, su regulación lateral está ajustada a cero, es decir, "puesta a cero".

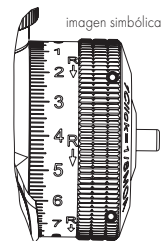


imagen simbólica

! Atención: no aplique fuerzas mecánicas excesivas al efectuar los ajustes en las torretas de ajuste.

7 AJUSTE DE LA REGULACIÓN DE ALTURA Y LATERAL

Las miras telescópicas KAHLES pueden regularse en la altura y el lateral manualmente. En el K4i hay que utilizar una moneda o un cartucho. Al girar los anillos de indexación

(escala) se percibe un clic mecánico y simultáneamente un clic acústico. Cada clic desplaza el punto de impacto en la dirección correspondiente o contraria que está representada o grabada en las torretas.

! Atención: no aplique fuerzas mecánicas excesivas al efectuar los ajustes en las torretas de ajuste.

8 INDICADOR PIN PARA DETERMINACIÓN DE GIRO

Torreta giratoria doble

En la torreta de ajuste de altura aparecen dos escalas de números (X). Son útiles para seleccionar exactamente las opciones de regulación. Si el indicador pin (7) no sobresale de la carcasa de la torreta y queda a ras con la carcasa, es válida la escala inferior de números (primer nivel de giro). Si el indicador pin sobresale de la torreta (aprox. 2 mm), se utiliza la escala superior de números (segundo nivel de giro).

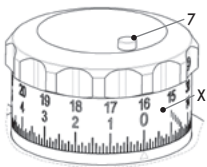


imagen simbólica

En el K318i | K525i | K328i | K540i el levantamiento de la espiga se indica por gráficamente mediante un poste de elevación en la fila inferior de números (primera rotación) de la torreta.

Torreta giratoria triple

En la torreta de ajuste de altura aparecen tres escalas de números (X) diferentes. Son útiles para seleccionar exactamente las opciones de regulación. Si el indicador pin (7) no sobresale de la carcasa de la torreta y queda a ras con la carcasa, es válida la escala inferior de números (primer nivel de

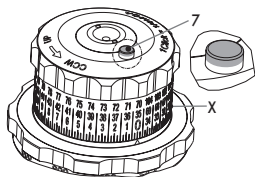


imagen simbólica

giro). Si el indicador pin sobresale de la carcasa de la torreta aprox. 1 mm (rojo), se utiliza la escala intermedia de números (segundo nivel de giro). Si el indicador pin sobresale de la carcasa de la torreta aprox. 2 mm (blanco y rojo), se utiliza la escala superior de números (tercer nivel de giro).

9 PROTECCIÓN ANTITORSIÓN "TWIST GUARD"


El K318i | K525i | K328i | K540i le ofrece la protección antitorción innovadora y patentada "Twist Guard" en la torreta lateral. Un disco que gira libremente evita la torsión involuntaria.



imagen simbólica

10 MANEJO DE LA ILUMINACIÓN DEL RETÍCULO

Muchas de las miras telescópicas de KAHLES están equipadas con un retículo de iluminación. Para conectar la iluminación del retículo, gire el botón giratorio de la

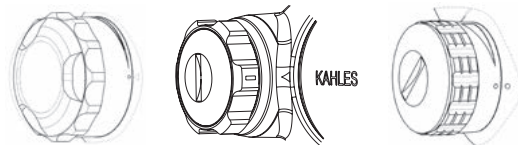

En función del modelo (las imágenes muestran de izquierda a derecha: K318i, K4i y K16i)

iluminación en el sentido de las agujas del reloj. La intensidad de la iluminación se hace más fuerte o más débil al girar el botón giratorio de la iluminación en mayor o menor medida en sentido de, o en sentido contrario a las agujas del reloj. Para desconectar la iluminación del retículo, gire el botón giratorio en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope mecánico o hasta la marca de cero en la carcasa. Hemos integrado en todos nuestros

modelos K una función automática de desconexión. Si no se realiza un ajuste de claridad durante aprox. 2 horas, se desconecta automáticamente la iluminación del retículo. Si desea reactivar la iluminación del retículo después de la desconexión automática, debe girar el botón giratorio de la iluminación hasta la posición "DESCON" y, a continuación, conectar de nuevo la iluminación del retículo. A fin de evitar un agotamiento de la pila, desconecte la iluminación del retículo cuando no se utilice.

10.1 Función de iluminación reforzada (MAX LIGHT) de K18i y K18i-2

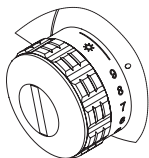


imagen simbólica

La iluminación de la retícula de K18i | K18i-2 cuenta con una función adicional de refuerzo para poder garantizar la máxima intensidad en condiciones de contraluz extremas. La iluminación de la retícula en la función de refuerzo (MAX LIGHT) se logra con tensiones de la batería muy elevadas, que reducen la vida útil de la batería.

11 CAMBIO DE LA PILA

La pila está integrada en la tapa del ajuste de la iluminación.

Para cambiar la pila proceda como sigue:

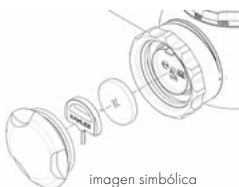
- 
1. Desconecte la iluminación del retículo
 2. Desenrosque la tapa de la pila en el sentido contrario a las agujas del reloj (Modelo dependiente a mano o con una moneda).
 3. Retire la pila vieja
 4. Al colocar la pila nueva es imprescindible que el lado marcado con "+" mire hacia arriba (vista superior).
 5. Coloque la tapa de la pila y enrósquela en el sentido de las agujas del reloj.

imagen simbólica

¡Atención! Utilice exclusivamente pilas tipo CR 2032.

En el Modelo K16i | K18i | K18i-2 existe una pila de recambio integrada en la tapa protectora de la regulación lateral.

Eliminación de la pila vieja

Las pilas no pueden eliminarse con la basura doméstica. La ley obliga a devolver las pilas usadas. Después de su uso puede entregar gratuitamente las pilas muy cerca (p. ej., en el comercio o en puntos de recogida del ayuntamiento). Las pilas están marcadas con el símbolo de un contenedor de basura tachado y con el símbolo químico de la sustancia nociva: "Cd" para cadmio, "Hg" para mercurio y "Pb" para plomo. Ayúdenos a proteger nuestra naturaleza y nuestro entorno de daños medioambientales.



12 UTILLAJE AÑADIDO A LOS K318i, K525i, K328i y K540i

En los K318i | K525i | K328i | K540i una llave Allen está encerrada en la tapa de la unidad de iluminación. Se puede utilizar para enroscar y destornillar los tornillos de las torretas.

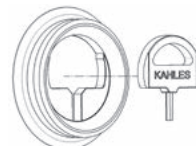


imagen simbólica

13 MONTAJE DE LA PALANCA DE TIRO K18i y K18i-2

Con el K18i | K18i-2 se suministran una palanca de giro rápido corta y una larga. En función de las necesidades, estas se pueden intercambiar con la llave Torx suministrada

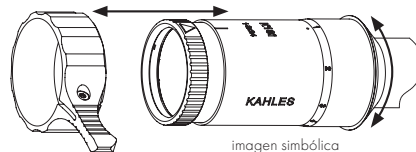


imagen simbólica

o se puede modificar la posición. Para ello, afloje el tornillo de la palanca con la llave Torx hasta que se pueda desplazar sin esfuerzo de su posición. Coloque la otra palanca en la posición deseada y apriete el tornillo. El tornillo debe apretarse a mano.

14 LIMPIEZA

Hemos desarrollado todos los componentes y las superficies de nuestros productos de tal forma que sean fáciles y cómodos de limpiar.

Limpieza de las lentes

El revestimiento especial de la superficie externa KAHLES facilita extraordinariamente la limpieza de las lentes del objetivo y del ocular. Para garantizar una calidad óptica duradera de las lentes es imprescindible que estas estén siempre libres de suciedad, aceite o grasa. Para su limpieza elimine primero con un cepillo suave las partículas apreciables. Para la limpieza posterior y a fondo recomendamos utilizar exclusivamente el paño de limpieza de lentes *KAHLES que suministramos.

Limpieza del metal

Para la limpieza de las piezas de metal y de la carcasa recomendamos utilizar un paño suave y limpio.

*El paño de limpieza de lentes KAHLES que suministramos debe utilizarse exclusivamente para limpiar las lentes y el ocular. Manténgalo siempre limpio ya que las partículas de suciedad podrían dañar la superficie de las lentes. Se puede lavar con una solución jabonosa tibia y luego secar al aire. Utilice exclusivamente nuestros paños de limpieza de lentes KAHLES o bien paños especiales para la limpieza de las superficies de vidrio de equipos ópticos.

15 ALMACENAMIENTO

Recomendamos almacenar su mira telescópica en un lugar seco y oscuro. Antes de almacenarla debe asegurarse de que está perfectamente seca.

16 CONFORMIDAD

Los dispositivos cumplen con las directivas europeas 2011/65/UE, 2012/19/UE y 2014/30/UE.



Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage | Please visit us on our website | Merci de nous visiter aussi sur notre site web | Visítanos también en nuestro sitio web.

Alle Angaben sind typische Werte. Änderungen in Ausführung und Lieferung sowie Druckfehler sind vorbehalten. | All details are typical values. Subject to changes in the design and delivery scope and printing errors. | Toutes les données sont des valeurs typiques. Sous réserve de modification de l'exécution et de la livraison et d'erreurs d'impression. | Todos los datos están indicados en valores típicos. Salvo posibles modificaciones en el diseño y la entrega, así como errores de imprenta.

ES



RACCOLTA DIFFERENZIATA
VERIFICA LE DISPOSIZIONI
DEL TUO COMUNE.

- GBR** You can download the user manual in CEE languages from the KAHLES website with the following QR code:
- DEU** Die Bedienungsanleitung in CEE Sprachen kann von der KAHLES Webseite mit dem folgenden QR-Code heruntergeladen werden:
- POL** Polską instrukcję obsługi można pobrać ze strony internetowej firmy KAHLES za pomocą następującego kodu QR:
- CZE** Český návod k obsluze si můžete stáhnout z webových stránek KAHLES pomocí následujícího QR kódu:
- SVK** Slovenský návod na obsluhu si môžete stiahnuť z webových stránok KAHLES pomocou nasledujúceho QR kódu:
- HUN** A magyar nyelvű kezelési útmutató letölthető a KAHLES weboldalaról a következő QR-kóddal:
- ROU** Puteți descărca Manualul de utilizare în limba română de pe site-ul web KAHLES scanând următorul cod QR:
- SRB** Srpsko uputstvo za upotrebu možete preuzeti sa veb stranice KAHLES sa sledećim QR kodom:
- HRV** Hrvatske upute za uporabu možete preuzeti s web stranice KAHLES sa sljedećim QR kodom:
- SVN** Slovenska navodila za uporabo lahko prenesete s spletne strani KAHLES z naslednjo QR kodo:
- RUS** Руководство по эксплуатации на русском языке можно загрузить с веб-сайта KAHLES с помощью следующего QR-кода:



kahles.at/en/service

KAHLES Gesellschaft m.b.H.

Danfoss-Straße 5 | 2353 Guntramsdorf, Austria
+43 2236 520 20 0 | info@kahles.at | kahles.at